

## Refuerzo de la columna, 910K-1030K-1130K

En los modelos de grúa 910K-1030K-1130K se han comprobado grietas en la parte superior de las placas de la columna. Véase el campo sombreado - nota 3.

Las columnas en grúas con la matrícula hasta 1160312 (grúas producidas en octubre 2014) pueden tener grietas.

Si se comprueban grietas se puede realizar reparaciones según el siguiente procedimiento:

Nota 1: La parte destacada del refuerzo de bordes se corta (23 mm).

Nota 2: Las referencias de los refuerzos - en el lado derecho 6365093 y el lado izquierdo 6365094.

Nota 3: Las grietas en el campo sombreado se afilan completamente. Se suelda el campo afilado con un alambre de soldadura del tipo SG3, y se afila el campo soldado plano con la superficie.

Los dos refuerzos se sueldan con alambre SG3 según los dibujos.

