

Fondo para FJC5330 / WIC5333 / CIO5376

Desgraciadamente, al fondo, referencia 29313, que HMF emplea para los siguientes módulos: módulo Fly-Jib FJC5330, módulo cabrestante WIC5333 y módulo ampliación CIO5376, le ha faltado la membrana durante un tiempo.

Se ha instalado la membrana para evitar la penetración de agua, dejando al mismo tiempo al agua condensada salir.

El problema se ha registrado en aquellos fondos Fly-Jib que tienen el agujero hacia arriba con gran riesgo de la penetración de agua.

Esto puede originar un cortocircuito además de fallos en el sistema RCL.

Es preciso controlar estos fondos durante la inspección de la grúa.


También se precisa controlar las existencias de los fondos, referencia 29313.

La membrana es autoadhesiva y tiene el número de referencia 29199, y se puede pedir al HMF AfterSales, aftersales@hmf.dk.

Fondo 29313 sin membrana



Fondo 29313 con membrana 29199

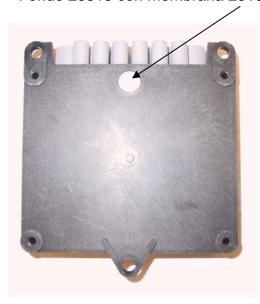

HMF Technical Service Department